

Deudas Tributarias



SI

-

PLACA

Ejemplo

Dueños Previos



5

Multas Electorales



Comprador

NO

Vendedor

NO

Boleta Informativa



Gavamenes

0

Títulos Pendientes

0

Papeletas



Lima

0

Callao

0

Ordenes de Captura



0


Marca y modelo PLACA: XXX

Seguridad



43%

Frenos

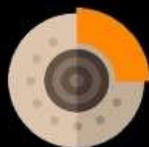

76%

Interior



91%

Motor



83%

Escaneo Computarizado



100%

Exterior



89%

Sistema Eléctrico



77%

Aros y Llantas



63%

Videoscopía



70%

Suspensión



77%

Prueba de Manejo



97%

Dirección



95%

83%

Motor / Escape

Nivel de fluidos de motor	✓ 80%	Baja cantidad de refrigerante
Calidad de aceite de motor	✗ 50%	Aceite con bajo porcentaje de viscosidad (50%)
Calidad de refrigerante	✗ 40%	Refrigerante sin protección de punto de ebullición
Calidad de liquido de frenos	✗ 30%	Porcentaje de Humedad excesivo
Soportes de motor	✓ 90%	
Radiador	✓ 100%	
Filtro de aire	⚠ 60%	Debe ser reemplazado
Estado de faja de accesorios	✓ 90%	
Estado de mangueras	✓ 100%	
Cañerías de dirección hidráulica	✓ 100%	
Bomba de agua	✓ 100%	
Bomba de dirección	✓ 100%	
Tubo de escape	✓ 80%	Presenta pequeña fuga de gases de escape
Múltiple de escape	✓ 100%	
Sujeción del tubo de escape	✓ 90%	Un sujetador en mal estado
Silenciador	✓ 100%	
Catalizador	✓ 100%	

80%

Frenos, Caja de Cambios y Dirección

Estado de líquido de Frenos

✗ 30%

Presenta humedad excesiva

Cañería de frenos

✓ 100%

Discos delanteros

⚠ 70%

Desgaste irregular, pronto requiere rectificado

Pastillas delanteras

✗ 40%

Desgaste importante

Discos traseros

✓ 100%

Pastillas traseras

✓ 90%

Pastillas semi nuevas

Sistema ABS

✓ 100%

Caja de cambios

Fugas de aceite

✓ 100%

Sincronizadores

✓ 100%

Embrague

N-A

Cambios secuenciales

✓ 100%

Dirección

Soportes de cremallera

✓ 100%

Cañería de dirección hidráulica

✓ 100%

Fugas de aceite de dirección

✓ 100%

Ponchos de palieres

⚠ 70%


Poncho izquierdo está roto

88%

Suspensión, Escaneo y A/C

Suspensión

- Jebe centrales de barra delantera
- Resortes helicoidales delanteros
- Rótulas y terminales de dirección
- Bocinas de trapecios inferiores delanteros
- Amortiguadores delanteros
- Trendones barra estabilizadora delantera
- Amortiguadores posteriores
- Resortes posteriores
- Bocinas de amortiguadores traseros

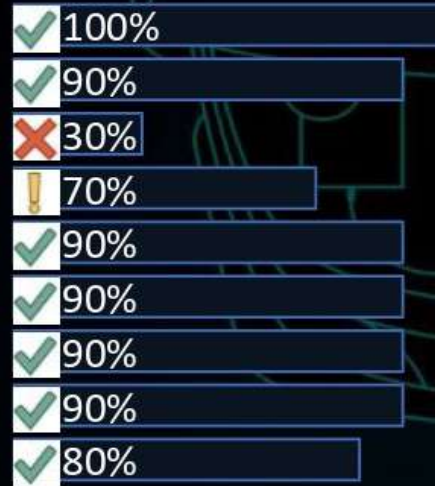

Requieren cambio

60

Escaneo Computarizado

- Escaneo de motor
- Escaneo de caja
- Escaneo de ABS
- Escaneo de AIRBAGS
- Escaneo de kilometraje



Sistema de aire acondicionado

- Compresor
- Condensador
- Fajas
- Temperatura



Fajas resacas

Temperatura registrada 3° C

77%

Sistema Eléctrico y Videoscopía

Estado De la Bateria

Fecha de Caducidad Bateria

Voltios Bateria

Prueba de Bateria con arranque

Arrancador

Cables Eléctricos

Videoscopia



Vence su vida útil en 6 meses



12.5 voltios



Amplia reducción de capacidad durante el arranque



Faja de distribución presenta desgaste

93%

Exterior

Lado Izquierdo

Manija delantera izquierda

✓ 100%

Espejo delantero izquierdo

! 85%

Presenta pequeño rayón de pintura azul

Chapa delantera izquierda

✓ 100%

Puerta delantera izquierda

✗ 60%

Presenta reparación con masilla por posible golpe o choque

Columna de puerta delantera izquierda

✓ 100%

Guardafango delantero izquierdo

! 80%

Presenta rayones blancos

Manija trasera izquierda

✓ 100%

Chapa trasera izquierda

✓ 100%

Puerta trasera izquierda

✓ 100%

Columna de puerta trasera izquierda

✓ 100%

Guardafango trasera izquierdo

✓ 90%

Grapas salidas

Parte Baja

Compacto

✓ 100%

No presenta golpes ni choques

Chasis

✓ 100%

SPEED

86%

Exterior

Lado derecho

Manija trasera derecha	✓	100%	
Chapa trasera derecha	✓	100%	
Puerta trasera derecha	!	70%	Presenta masilla en parte posterior. Medición 1000u
Columna de puerta trasera derecha	✓	100%	
Guardafango trasero derecho	✓	90%	Presenta repintado sin masilla
Manija delantera derecha	✓	100%	
Espejo delantero derecho	✗	30%	Ha sido robado, queda el sistema operativo sin espejo.
Chapa delantera derecha	✓	100%	
Puerta delantera derecha	✓	100%	
Columna de puerta delantera derecha	✓	100%	
Guardafango delantero derecho	✓	100%	

Parte delantera

Capó	✓	80%	Presenta rayones de pintura
Faros	!	70%	Amarillentos y opacos, requieren pulido
Mascarilla	✓	100%	
Frontal interno	✓	100%	
Neblineros	!	70%	El del lado derecho se encuentra sin foco
Parachoque delantero	!	70%	Ha sido masillado y pintado
Limpiaparabrisas	!	60%	Requiere cambio de plumillas
Vidrio delantero	✓	100%	

89%

Interior- Funcionamiento

Interior- Funcionamiento



SPEED

93%

Interior- Visual

Tablero



Requiere acondicionador

Paneles de airbags




Consola central



Tapiz de puertas delanteras




Vidrio de puerta delantera izquierda




Vidrio de puerta delantera derecha



Panel de instrumentos



Radio



Parlantes



Parlante delantero derecho suena mal

Alfombras



Tiene manchas de grasa y pintura

Asientos delanteros



Palanca caja de cambios



Rejillas A/C



Suciedad indeterminada, requiere limpieza

Espejo Retrovisor



Timón



Presenta manchas blancas por uso de alcohol

Guantera



Presenta manchas blancas por uso de alcohol

Tapiz de techo



Tapiz de puertas traseras




Vidrio de puerta trasera izquierda



Vidrio de puerta trasera derecha



Asientos posteriores



63%

Aros y Llantas

Delantera izquierda

Estado de la Llanta

Fecha de caducidad de la llanta

Estado del Aro



1/18/2023

Presenta rayones diversos

Delantera Derecha

Estado de la Llanta

Fecha de caducidad de la llanta

Estado del Aro



1/18/2023

Trasera izquierda

Estado de la Llanta

Fecha de caducidad de la llanta

Estado del Aro



Llantas resacas

6/18/2022

Presenta raspones leves

Trasera izquierda

Estado de la Llanta

Fecha de caducidad de la llanta

Estado del Aro



Llantas resacas

6/18/2022

Presenta raspones leves



Seguridad

Alarma	✓ 100%	
Vidrio chico posterior laminado	✗ 10%	Vidrio no está laminado
GPS	✗ 10%	No tiene
SOAT	✓ 100%	Vigente
Revisión Técnica	✓ 80%	Con observación de Llantas en mal estado
Seguro de capó	✗ 10%	No tiene
Seguro de Espejos	✗ 10%	No tiene
Remaches de seguridad	⚠ 70%	Faltan 4
Seguro contra todo riesgo	✗ 10%	No tiene
Láminas de seguridad	✗ 10%	No tiene
Polarizado	✗ 10%	No tiene
Concordancia de número VIN	✓ 100%	



97%

✓	100%
✓	100%
✓	100%
✗	80%
!	90%
✓	100%
✓	100%
✓	100%
✓	100%
✓	100%

Accesorios Básicos

Gata	No tiene
Llave de ruedas	No tiene
Herramientas básicas	No tiene
Triángulo de seguridad	No tiene
Silicona tablero	No tiene
Silicona Llantas	No tiene
Paños de microfibra	No tiene
Escobilla	No tiene
Basurero	No tiene